

1-мегапиксельная купольная камера HDCVI.

Руководство пользователя

Версия 1.0.0

Содержание

1	Общее представление изделия.....	1
1.1	Краткий обзор.....	1
1.2	Свойства	1
1.3	Функции.....	1
1.4	Характеристики.....	2
2	Конструкция и размеры устройства	4
3	Установка.....	6
	Приложение. Токсичные или опасные вещества или элементы	8

Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение нашей HDCVI-камеры!

Настоящее руководство пользователя предназначено для получения справки по системе.

Перед установкой и работой с изделием этой серии внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

Следует сохранить это руководство пользователя для использования в дальнейшем.

Важные меры предосторожности и предупреждения

1 . Электробезопасность

Вся описываемая здесь установка и выполнение работ должны соответствовать местным требованиям электробезопасности.

Электрическое питание должно соответствовать требованиям стандартов безопасного сверхнизкого напряжения (SELV); ограниченное напряжение питания имеет номинальное значение 12 В постоянного тока (24 В переменного) согласно IEC60950-1.

Мы не принимаем никаких обязательств и не несем никакой ответственности за случаи пожара или поражения электрическим током вследствие нарушения правил установки или обращения изделием.

2 . Безопасность при транспортировании

Удары, интенсивная вибрация или брызги воды недопустимы при транспортировании, хранении и установке.

3 . Установка

Не подавать питание на камеру до завершения установки.

При выполнении электрических соединений следует установить соответствующее устройство отключения.

Всегда следуйте приведенным в руководстве указаниям изготовителя.

В случае установки изделия на потолке следует убедиться в способности места установки выдерживать нагрузку не меньше 50 Н.

4 . Квалифицированные технические специалисты

Все работы по установке и ремонту изделия должны выполнять квалифицированные технические специалисты по обслуживанию изделия.

Мы не несем ответственности за какие-либо неисправности, возникшие вследствие изменений и попыток ремонта неуполномоченными лицами.

5 . Окружающие условия

Камеры этой серии следует устанавливать в сухом, прохладном, чистом месте вдали от источников прямого солнечного света или интенсивного освещения, огня, взрывоопасных веществ и т. д.

Камеры этой серии должны работать при определенной температуре в рабочих условиях.

Следует избегать воздействия на камеры со стороны источников электромагнитного излучения или неблагоприятной электромагнитной обстановки.

Следует поддерживать достаточную вентиляцию.

Не допускать попадания внутри камеры воды и других жидкостей.

6. Принадлежности

Используйте принадлежности, рекомендованные изготовителем.

Перед установкой следует открыть упаковку и проверить наличие всех составных частей.

В случае какого-либо повреждения содержимого комплекта незамедлительно свяжитесь с местным поставщиком.

7. Ежедневное техническое обслуживание

Перед выполнением технического обслуживания следует выключить устройство и затем отсоединить кабель питания.

Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань.

В условиях значительной запыленности для очистки устройства пользуйтесь мягким моющим средством, предварительно растворенным в воде. В заключение используйте сухую ткань для очистки.

Если вы не используете устройство, одевайте пылезащитную крышку для предохранения компонентов ПЗС (на КМОП-структуре).

1 Общее представление изделия

1.1 Краткий обзор

Мегапиксельная камера высокой четкости этих серий соответствует стандарту композитного видеоинтерфейса высокой четкости (HDCVI). Она поддерживает высокоскоростную передачу видеосигнала на большие расстояния без какой-либо временной задержки. Камерой можно управлять с помощью цифрового видеорегистратора, соответствующего стандарту HDCVI.

1.2 Свойства

- Выполненный на КМОП-структуре высокоэффективный датчик изображения, мегапиксельное разрешение.
- Коаксиальный кабель для передачи сигналов видео высокой четкости и управления.
- Поддержка передачи по коаксиальному кабелю типа 75-3 без каких-либо потерь. Расстояние передачи превышает 500 м.
- Поддержка 720 п при 25, 720 п при 30.
- Высокоскоростная передача данных в реальном времени на большое расстояние.
- Поддержка переключателя обрезающего ИК-фильтра (ICR) для осуществления наблюдения в дневное и ночное время.
- Поддержка функций автоматической выдержки, автоматического баланса белого, автоматического электронного затвора и автоматического регулирования усиления.
- Восстановление ясного и яркого видеоизображения, высокое отношение сигнал—шум.
- Поддержка питания от источника 12 В постоянного тока.
- Оболочка, обеспечивающая степень защиты IP66.
- Поддержка интеллектуальной ИК-функции.

1.3 Функции

Спецификация HDCVI

HDCVI (композитный видеоинтерфейс высокой четкости) является стандартом передачи видеосигнала высокой четкости по коаксиальному кабелю. Эта технология предоставляет два формата видеосигнала высокой четкости, получаемые посредством построчной развертки.

ICR

Обрезка инфракрасной области предназначена для фильтрации ИК света в дневное время, а затем происходит автоматическое переключение на общий фильтр ночью. Эта функция позволяет получать высокую чувствительность камеры и ясное видеоизображение.

Интеллектуальная ИК-технология

Датчик управляет включением и выключением инфракрасного света посредством сочетаемой работы аппаратного и программного обеспечения, реализующей автоматическую компенсацию в инфракрасной области в зависимости от освещенности окружающей среды.

Функция автоматического усиления

Для вывода стандартного видеосигнала в различных условиях освещенности окружающей среды усилителю необходима регулировка в широком диапазоне. Система может увеличивать чувствительность камеры при низкой освещенности и увеличивать выход видеосигнала для получения ясного видеоизображения с высокой четкостью.

Автоматический баланс белого

Баланс белого имеет отношение к способности камеры восстанавливать белый цвет объектов. Он позволяет камере автоматически регулировать цветовую температуру в условиях помещений и вне помещений подобно тому, как это делает человеческий глаз.

Автоматическая экспозиция

Система способна автоматически устанавливать выдержку и значение диафрагмы в соответствии с условиями экспозиции моментального снимка.

Автоматическая выдержка

Система способна автоматически регулировать электронный затвор при изменении условий окружающей световой обстановки.

1.4 Характеристики

Параметр Модель	Серия 1-мегапиксельных купольных водонепроницаемых ИК камер HDCVI
	HAC-HDW1100MP/N
Видеопроцессор	1/2,9-дюймовая 1-мегапиксельная КМОП-структура
Формат видео	PAL/NTSC
Количество эффективных пикселов	1280 (Г) * 720 (В)
Минимальная освещенность	0,01 лк при (F1.2, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК
Электронный затвор	PAL: 1/50~1/100000 с NTSC: 1/60~1/100000 с
Стандарт видео	Совместимость с HDCVI
Частота кадров видео	1280×720 при 25 кадр/с; 1280×720 при 30 кадр/с
Порт объектива	M12
Тип объектива	2,8/3,6/6/8 мм, по заказу
Переключение день/ночь	Автоматическое переключение механики ICR
Способ синхронизации	ВНУТР.
Выход видео	Одноканальный выход HDCVI видеосигнала высокой четкости
Баланс белого	Auto (Автоматическое)
Регулирование усиления	Auto (Автоматическое)
BLC	Auto (Автоматическое)
План управления ИК	План управления повышенного типа без фотодатчика

освещением	
Интеллектуальная ИК-технология	Поддержка
Наибольшее расстояние действия ИК	20 м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура/влажность	-30°C~+60°C. Влажность не более 95 % (без конденсации)
Питание	12 В±10 %, постоянный ток
Потребляемая мощность	2,5 Вт, не более (ввод: 12 В == 0,21 А)
Размеры (мм)	φ 94,0×98,0
Масса	350 г
Способ установки	Установка настенная/на потолке

2 Конструкция и размеры устройства

Сведения о размерах смотрите на следующих рисунках. Единица измерения — миллиметр.
Смотрите Рисунок 2-1 и Рисунок 2-2.

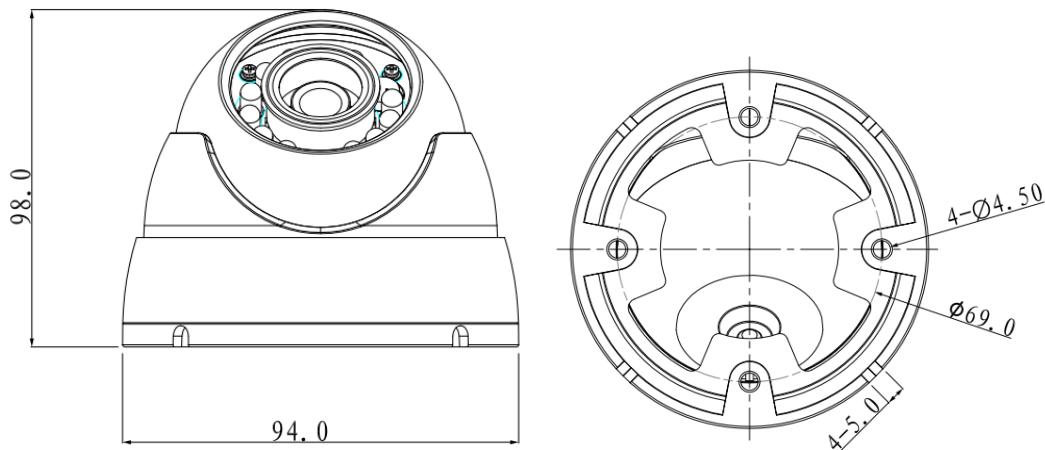


Рисунок 2-1

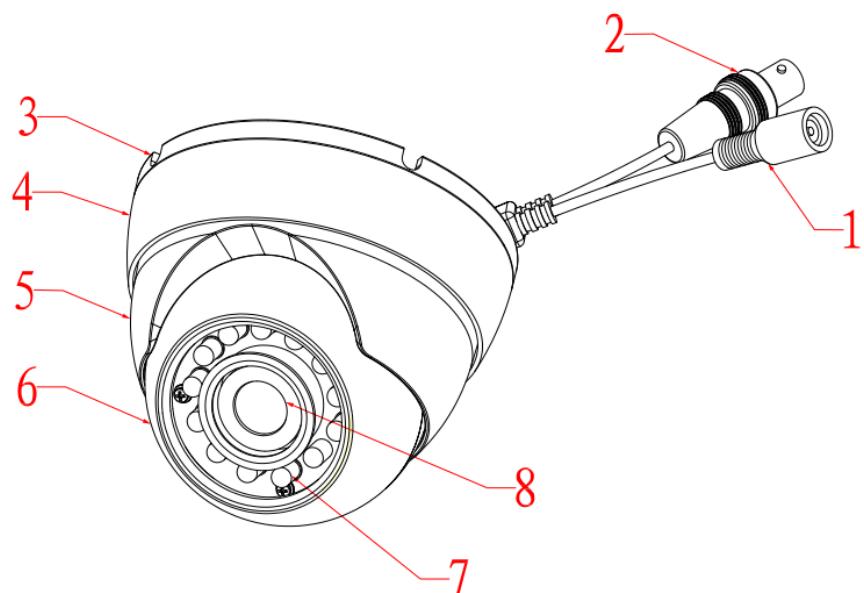


Рисунок 2-2

Подробные сведения смотрите в следующей таблице.

ПН	Название	Функция
1	Порт ввода питания	Соедините с источником питания 12 в постоянного тока для ввода питания.
2	Порт видеовыхода	Порт BNC предназначен для вывода видеосигнала HDCVI. Возможно соединение с такими устройствами, как DVR или NVS, отвечающими требованиям технических условий HDCVI.
3	Установочное основание	Установочное основание устройства
4	Поворотное основание	Отрегулируйте поворотное основание для установки угла контроля.
5	Крышка панели	Отрегулируйте крышку панели, чтобы установить угол контроля.
6	Корпус купола	Отрегулируйте корпус купола для установки угла контроля.
7	Источник ИК освещения	Он предназначен для излучения компенсирующего ИК освещения, улучшающего видимость вочных условиях.
8	Объектив	Он предназначен для приема оптического сигнала из окружающей обстановки.

3 Установка

Важно

Следует убедиться в способности установочной поверхности выдерживать нагрузку не меньше уточненного веса кронштейна и камеры.

Для купольной камеры обычно используется потолочная установка. Ее можно устанавливать на потолке или на стене.

Шаг 1 Установка устройства

Воспользуйтесь ключом из пакета принадлежностей для ослабления трех установочных винтов на стенке корпуса камеры. Смотрите Рисунок 3-1.

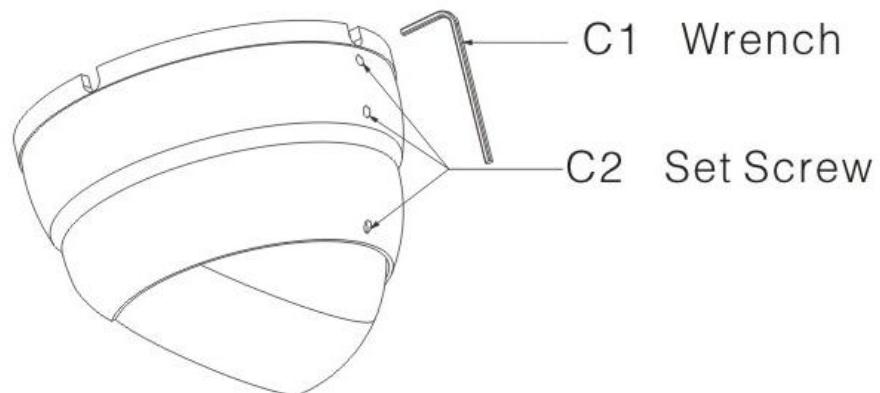


Рисунок 3-1

Шаг 2 Установка цоколя

Поверните цоколь устройства и пропустите через него кабель. С помощью четырех винтов закрепите цоколь в правильном положении. Смотрите Рисунок 3-2.

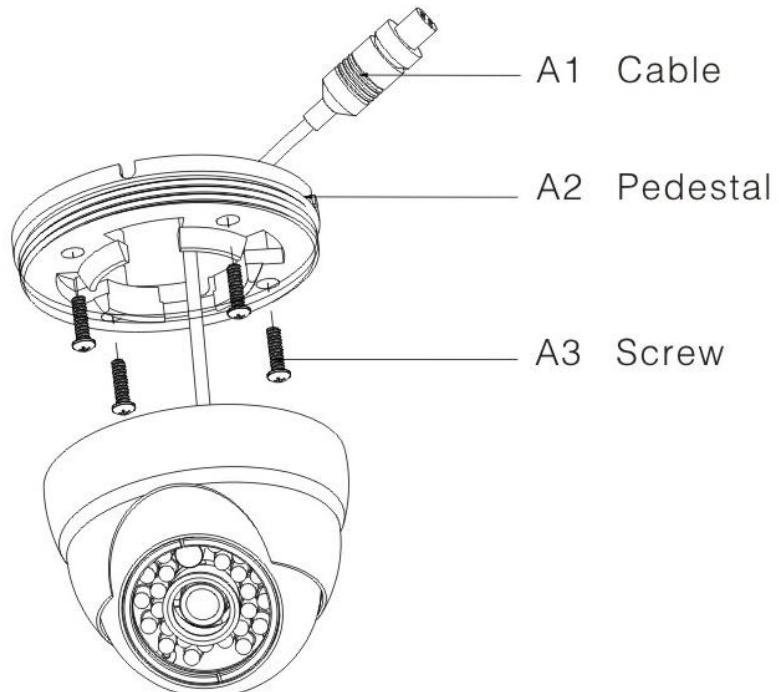


Рисунок 3-2

Шаг 3 Регулирование угла контроля

Приверните соединительное основание к цоколю и надежно закрепите. Отрегулируйте поворотное основание и корпус купола, чтобы установить для объектива требуемый угол контроля. Смотрите Рисунок 3-3.

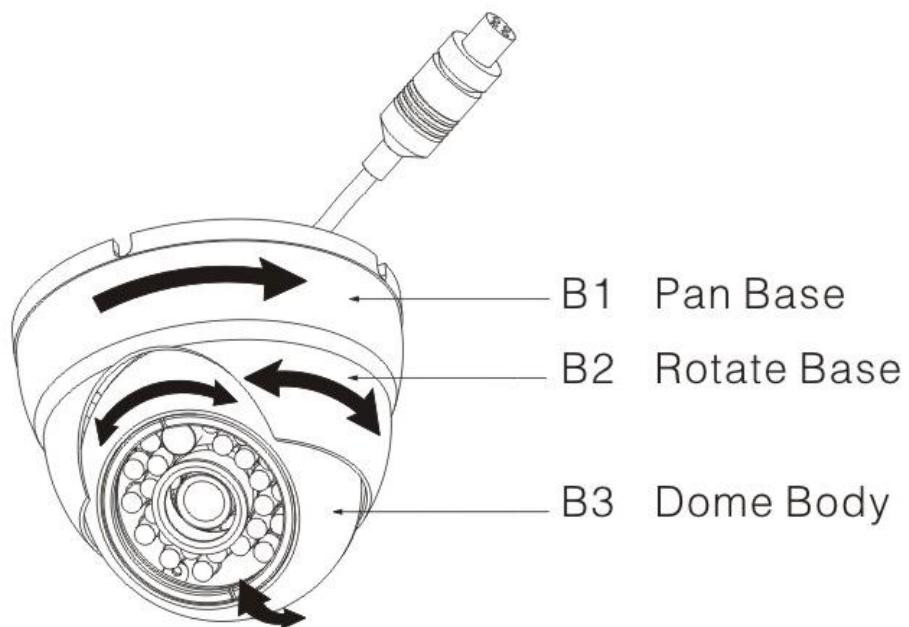


Рисунок 3-3

Шаг 4 Фиксация угла контроля

Во избежание перемещения купола затяните три установочных винта с помощью ключа, чтобы зафиксировать соответствующее углу контроля положение.

Приложение. Токсичные или опасные вещества или элементы

Наименование компонента	Токсичные или опасные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr VI	ПОЛИБРОМДИФЕНИЛ	ПОЛИБРОММЫСТЫЙ ДИФЕНИЛЭФИР
Компонент печатной платы	○	○	○	○	○	○
Материал конструкции	○	○	○	○	○	○
Провод и кабель	○	○	○	○	○	○
Компоненты упаковки	○	○	○	○	○	○
Принадлежности	○	○	○	○	○	○

О: Означает, что концентрация опасных веществ во всех однородных материалах составных частей ниже соответствующего предела согласно стандарту SJ/T11363-2006.

Х: Означает, что концентрация опасных веществ во всех однородных материалах составных частей выше соответствующего предела согласно стандарту SJ/T11363-2006. В течение периода экологически приемлемого использования (EFUP) не происходит утечки или видоизменения содержащихся в изделии токсичных или опасных веществ и элементов, поэтому их (веществ и элементов) использование не приведет к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, вредному воздействию на организм или материальному ущербу. Потребителю, не имеющему разрешения на переработку такого вида веществ и элементов, следует возвратить изделия в соответствующие местные учреждения для переработки согласно местному государственному порядку.

Примечание

- Настоящее руководство предназначено только для справки. Возможно небольшое отличие в пользовательском интерфейсе.
- Все описываемые здесь конструкции и программное обеспечение могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все упоминаемые здесь торговые марки и зарегистрированные зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
- При обнаружении каких-либо неясностей или разногласий просим обращаться к нам за разъяснениями.
- Более подробные сведения можно получить на нашем веб-сайте или у местного технического специалиста по обслуживанию.